



TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.ř.

Ođulbey Mah. Recep Tayyip Erdođan Blv. No:392/1 Haliliye řanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliř Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 1 / 7

Full Plus Ekspertiz



34-BEG230

Eksper / imza



D-Expert



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

Oğulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye Şanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 2 / 7


Araç Bilgileri

Plaka		Ruhsat Sahibi	
Renk	SİYAH	Üretici	Jeep
Km	63153	Model	RENEGADE
Yakıt Cinsi	Dizel	Model Yılı	2017
Şase no		Bir Sonraki Muayene Tarihi	14/11/2020

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup Aşağıdaki sistemler kontrol edilmiştir.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. Kaporta Boya | VI. Direksiyon Sistemi |
| II. Fren Testi | VII. Egzos Sistemi |
| III. Yüreyen Aksam | VIII. Aydınlatma Sistemi |
| IV. Araç İç kontrolleri | IX. Yanal K. ve Süspansiyon Testi |
| V. OBD (Diagnostik Kontrol) | X. Dinometre Testi |

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)

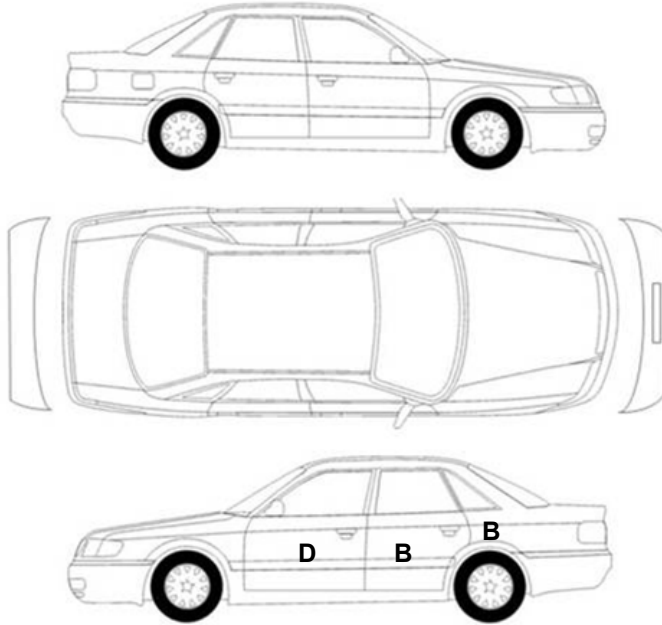

B Boyalı B/2Lokal boya D Değişmiş



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

Oğulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye Şanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 3 / 7


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,0 m/km	-2,0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	69	6
2. Aks	57	55	2

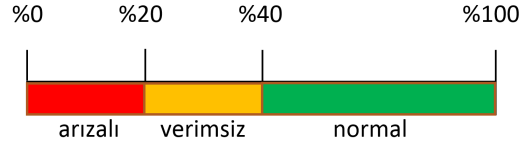

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değer farkı max.%30 'dur.

Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	386	350	9
2. Aks	262	269	2
El Freni	232	228	1

Fren değerleri elektronik rollerli fren test cihazı ile alınmıştır. Cihazın bakımı ve kalibrasyonu düzenli yapılmaktadır. Avrupa Birliği ölçüm metotları uygulanmaktadır. Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Diş Derinliği	Typ
1	215/60R17 96V	6,0mm / 6,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik
2	215/60R17 96V	6,0mm / 6,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik

M1 sınıfı araçlarda, yönetmeliğe göre, lastik diş derinliği minimum 1,6mm olmalıdır.



TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.ř.

Ođulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye řanlıurfa

63040 Halilliye




Aracın Geliř Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01

Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 4 / 7

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test hızı
325,0	194,51	55,2	122,0
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	81,0	28,28	92,05%
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

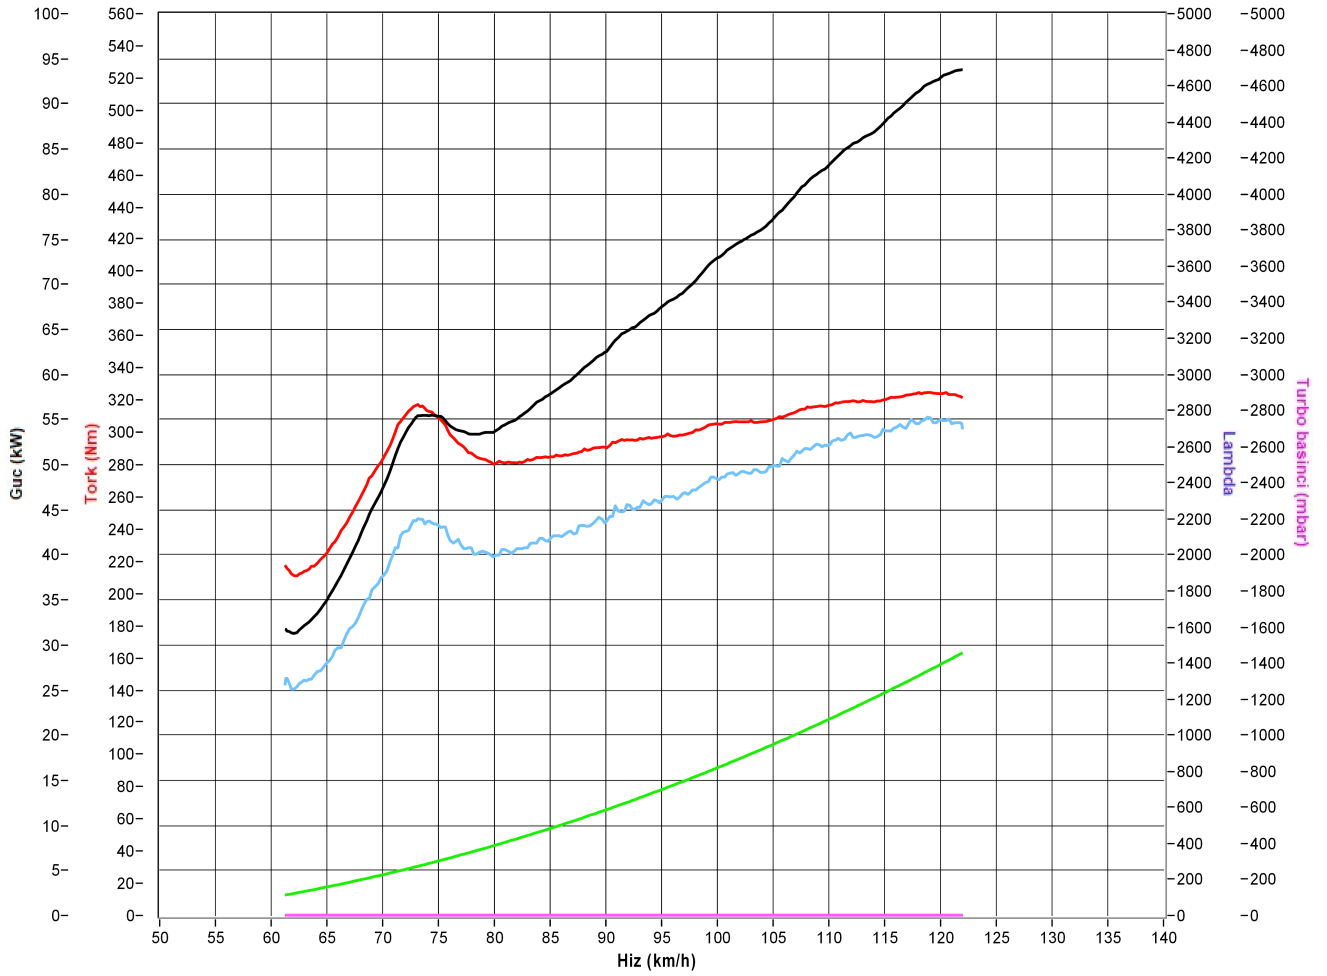



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

Oğulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye Şanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 5 / 7

OBD Genel Arıza Tarama

(ran; GUTMANN
U T IONS

13.01.2020

Araç: Jeep Renegade 1.4i 16V Multiair

Motor kodu: EAM (55 2636 24)

..

Uretim yılı: 15-17

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN [REDACTED] (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 13.01.2020 12:09:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD

Motor Benzin PCM CAN

ABS ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı Airbag ORC CAN

AIC sistemi HVAC Klima CAN

Konfor BCM (CAN)

Konfor IPC gösterge panosu CAN

0000000

Konfor Şeritte tutma asistanı HALF CAN

Konfor Hız kontrolü ACC CAN A

Hata kodu C1409:

Şerit değiştirme asistanı

>HATALI FONKSİYON

Konfor Radyo modülü RFHM CAN

Konfor Park asistanı PAM CAN

00

Şanzıman Vites seçme kolu modülü ESM CAN

Şanzıman Otomatik şanzıman TCM CAN

Direksiyon Elektr. direksiyon EPS CAN

SesNideo Entertainment-Sistem ETM CAN

0000

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Araç fotoğrafları



Çizik

Tampon, ön

Ön tampon - Çizik

Tampon, arka

Arka tampon - Çizik

Vuruk

Kapı, sağ ön

Kapı, sağ ön - Noktasal ezik



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

Oğulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye Şanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 6 / 7

Diğer

Camlar

Ön cam - Taş izi



Elektrik donanımı/Pano
Akü > Test Sonucu

Tramer Sorgulaması



Araca ait 1 adet hasar kaydı bulundu. K1 14.05.2018 çarpma 0.00 tl.



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

VİMSA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

Oğulbey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:392/1 Haliliye Şanlıurfa
63040 Halilliye



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 11:56 Bayi no.: 63-01
Rapor No.: TR63-01-113531 Sayfa: 7 / 7

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmamış

Araç test sürüşü yapılmamış

Araçta cam filmi mevcut

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 13/01/2020 / 12:34

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: